



## Nastavení TS Leica TS06 pro měření úhlů a délek

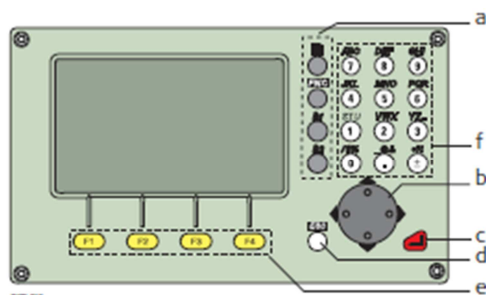



- a) Tlačítka s fixní funkcí
- b) Navigační tlačítka
- c) ENTER
- d) ESC
- e) Funkční klávesy F1 až F4
- f) Alfnumerická klávesnice

- Po zapnutí se automaticky spouští elektronická libela a laserová olovnice pro horizontaci a centraci.

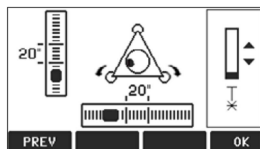

- Libelu a olovnici lze spustit tlačítky **FNC** a **F1**
- Po urovňování a potvrzení „OK“ (F4) se zobrazí stránka MENU

- Na alfanumerické klávesnici volba „1“ a spuštění základního měření

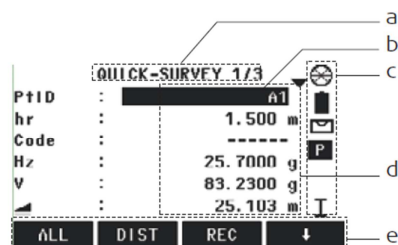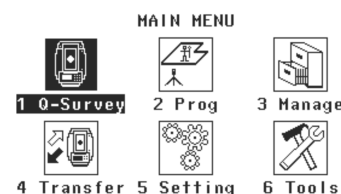

- a) Název stránky obrazovky (3 varianty)
- b) Zvýraznění editované řádky
- c) Statusové ikony (typ hranolu, stav baterie, urovňování, mód dálkoměru, poloha)
- d) Měřené hodnoty
- e) Tlačítka funkcí (ovládána F1 – F4)

- Listování jednotlivými stránkami obrazovky

1/3 Měření vodorovných směrů „Hz“, zenitových úhlů „V“, vodorovných délek

2/3 Měření vodorovných směrů „Hz“, šikmých délek, převýšení

3/3 Měření prostorových souřadnic „X, Y, Z“

- Listování v nabídce funkcí **F1**, **F2**, **F3**

- NastHz** Nastavení požadovaného čtení vodorovného kruhu na počátečním bodě

- DALK** Nastavení dálkoměru

Mód dálkoměru: **HR-standard** / **Folie** / **RL – Standard** (Měření na hranol / měření na odr. folie/ bezhranolové měření)

Typ hranolu: **Mini** / **Folie** / **LS**

Leica konstanta: **17,5 mm** / **34,4 mm** / **34,4 mm**

- Na pravé straně obrazovky svítí mód dálkoměru (HR – hranolové / LS – bezhranolové měření)

**ATMOS** Nastavení parametrů atmosféry (**Teplota**, **Tlak**) nebo **Nadmořské výšky** při neznalosti tlaku

**MERITKO** Nastavení matematické redukce délek

Vše potvrzovat tlačítkem **OK**

- Po zacílení na hranol (folii, libovolný bod) spuštění měření délky **VZD**. Úhly jsou měřeny automaticky kontinuálně.